

上海市建设工程安全质量监督总站文件

沪建安质监〔2020〕65号

2020年度安全专项检查通报

各有关单位：

根据《关于开展2020安全专项督查的通知》（沪建安质监〔2020〕60号）文件，上海市建设工程安全质量监督总站于9月下旬至10月中旬开展了检查工作，具体情况如下：

一、总体概况

本次检查范围覆盖全市16个区，2个特定园区。检查人员、被检查项目采用双随机方式进行抽取。

本次检查重点包括：2020年度施工现场安全整治重点推进及落实情况；建筑起重机械各项管理要求落实情况，另外还包括施工项目督察情况及疫情防控常态化管理情况。检查重点事先公开。

本次检查共抽查项目36个，共签发了8份局部暂缓单，27份整改通知单。

二、总体评价

本次检查大部分施工单位基本落实对安全生产的相关要求，危大工程管控基本到位，大部分施工现场能够聚焦 2020 年建筑施工安全整治重点工作，根据相关文件要求能够落实各项措施，进一步强化施工现场安全管理。

但仍有部分施工单位未能进一步落实年度整治重点中的相关工作内容，企业安全管理层面也未提高重点整治工作管理意识、未开展系统性排查工作，各职能部门未切实落实安全管理职责；部分施工现场在模板支撑体系的搭设管理、临时用电安全管理和大型机械的现场验收使用和维保等方面仍存在不足，施工过程安全管理不够完善，安全管理职责和责任制落实不到位。

施工现场能够继续根据文件要求做好疫情防控常态化管理工作。

三、检查发现的主要问题

（一）2020 年整治重点内容仍需进一步落实

部分施工现场专项方案中验收程序、验收人员等未能明确，验收表中缺少相关人员签字确认；部分施工现场存在模板支撑体系梁板底部未按规范要求设置齐纵横向扫地杆件、水平杆件、封头杆件，支撑体系杆件单向设置或严重缺失等现象，模板支撑体系立杆自由端高度超规范要求，如西虹桥宝龙城商办项目、松江区泗泾镇 SJSB0003 单元项目。

（二）安装单位、维保单位未全面落实安全管理职责，安全教育和安全技术交底流于形式，施工现场建筑起重机械存在安全隐患

部分安装单位的项目经理带班生产资料未见、对作业人员安全教育和安全技术交底内容针对性差，个别特种作业人员证书过期，如松江南站基地 C19-33-01 地块动迁安置房项目。部分施工现场塔吊标准节连接螺栓严重松动，施工升降机基础地脚螺栓个别存在松动迹象、上部标准层停层位吊笼与平台间隙超过 50mm，楼层两侧间隙超过 150mm，设备相关资料与实际不符，如两湾一宅飞地项目；塔吊套架爬升轮轴向定位开口销缺失、护栏开口销缺失、加强节连接与说明书不符等问题，如松江南站基地 C19-33-01 地块动迁安置房项目。

（三）施工单位临时用电安全管理存在欠缺

个别施工现场临时用电相应企业部门职责未落实，临时用电方案交底、验收缺失，电阻测试记录缺失，用电设备接线随意，无保护体系，如松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 17-01 号地块商品房项目、西虹桥宝龙城商办项目(39-04、40-01、40-02 地块)；部分施工现场还存在总配电房设置不符合规范要求，开关箱存在一闸多机等现象。

（四）施工现场安全防护设施设置不及时、不到位

部分施工现场临边、洞口防护设施存在缺陷，部分项目楼层边、楼梯口和梯段边等临边防护不符合规范要求，部分电梯井口、楼层水平、竖向预留洞口没有防护设施，存在脚手板未及时满铺，外脚

手架外立面安全立网封闭不严等问题，如长兴岛凤凰镇 CX01 单元 09-03 地块住宅项目、松江区泗泾镇 SJSB0003 单元项目；个别施工升降机平台连墙件和外脚手架连墙件混用，如嘉隆国际广场（二期）项目。

四、处置

责令检查中存在不符合规定、规范要求的相关单位纵向到底、横向到边、举一反三及时整改。

对涉及危大工程严重违规及隐患严重的责任单位拟依法依规处罚，对有关责任人进行记分。（详见附件）。

五、后续工作要求

各方责任主体应认真履职尽责，强化施工现场安全隐患排查治理和高风险点的防控，切实提升对大型机械验收、检查等环节的把控，贯彻落实好 2020 年建筑施工安全整治重点工作的要求，积极落实好各项安全生产措施，逐步降低施工风险，提升安全环境。

各监督站应进一步压实责任主体，继续保持安全生产的高压态势，加强各项措施的推进力度，有效督促各方主体落实责任。为即将到来的进口博览会顺利召开提供安全、有序的城市保障。

附件：拟处罚名单

上海市建设工程安全质量监督总站

2020 年 10 月 29 日



抄送：委质安处、委办公室

上海市建设工程安全质量监督总站办公室

2020年10月29日印发

附件：拟处罚名单

序号	项目名称	总包单位、分包单位	存在的主要问题
1	长兴岛凤凰镇 CX01 单元 09-03 地块住宅 01	总包单位： 中城建设有限公司	存在问题：部分电梯井口、楼层水平、竖向预留洞口没有防护设施。
2	松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 17-01 号地块商品房项目	总包单位： 浙江长成建筑装饰工程有限公司 分包单位： 上海雄毅建筑机械有限公司	存在问题：悬挑脚手架底部未封闭，与落地脚手架未断开；采光井部分立杆未按双立杆设置；电梯井架体无防护门；临电用电无相应验收资料；起重臂和配重块碰撞（小于 2m）。
3	松江南站基地 C19-33-01 地块动迁安置房项目	分包单位： 南通力隆机械设备有限公司	存在问题：塔吊套架爬升轮轴向定位开口销缺失，司机室内绝缘垫损坏，护栏开口销缺失、加强节连接与说明书不符的问题；塔机司机证件过期等。
4	西虹桥宝龙城商办项目 (39-04、40-01、40-02 地块)	总包单位： 福建省海泉建筑工程有限公司	存在问题：钢结构柱梁施工个别生命绳缺失；钢结构施工使用的登高梯搭设不规范、结构缆风绳设置不规范等；塔机现场配重安装与说明书不符，塔机塔帽焊接工艺不符合要求等

5	两湾一宅飞地项目	分包单位： 上海远塔建筑安装有限公司	存在问题：基础地脚螺栓个别存在松动迹象、底部围栏后侧两边存在防护高度不足现象、上部标准层停层位吊笼与平台间隙超过 5cm，一层楼层两侧间隙超过 15cm、设备相关资料与实际不符，
6	嘉隆国际广场（二期）	总包单位： 宁波华宇建设有限公司	存在问题：个别施工升降平台连墙件和外脚手架连墙件混用，模板支撑加固方式采用部分支模架体与外脚手架相连。